



TECHNISCHE INFORMATION

Modell	Gruppe	Nummer	Datum
348	8	1	07.01.1994

Betreff: **Verbesserungen an der Klimaanlage**

Klimagruppe

a) Ab Assembly-Nr. 11287 wurde begonnen eine neue wasserabweisende Dichtung (ET-Nr. 62928000) am oberen Rand der Klimagruppe zu montieren zur verbesserten Abdichtung an der Fronthaube.

b) Weiter wurden zwei rechteckige Abflüsse im Gehäuse (siehe Fig. 1) angebracht, um in Stellung "Umluft" (mit geschlossener Luftklappe) ein Sammeln von Wasser zu verhindern.

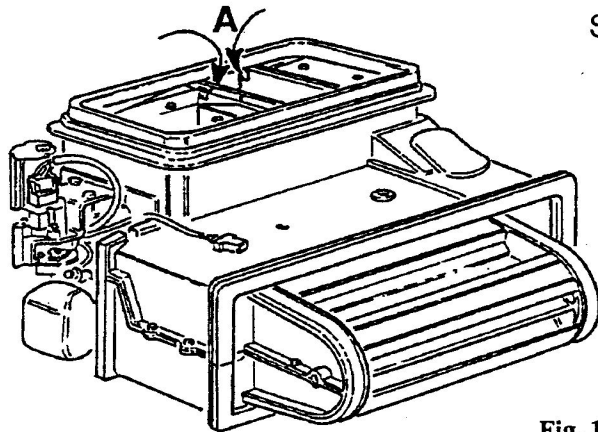


Fig. 1

Sektion A

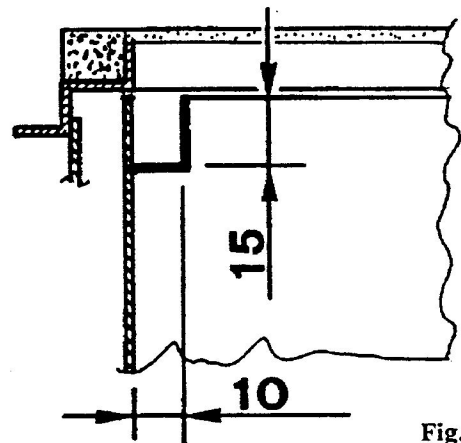


Fig. 1

c) Ab Assembly-Nr. 13252 wurde die Betätigung der unteren Luftklappe geändert um ungewünschte Luftströmungen in den Fußraum zu vermeiden.

d) Ab Assembly-Nr. 13758 wurde eine neue Relais-Box in der Produktion eingeführt (ET-Nr. 156947) welches zum vorhergehenden Typ (ET-Nr. 134441) ein Relais mit Diode (ET-Nr. 156669) beinhaltet als Ersatz des Relais ET-Nr. 40130007 (siehe Fig. 2).

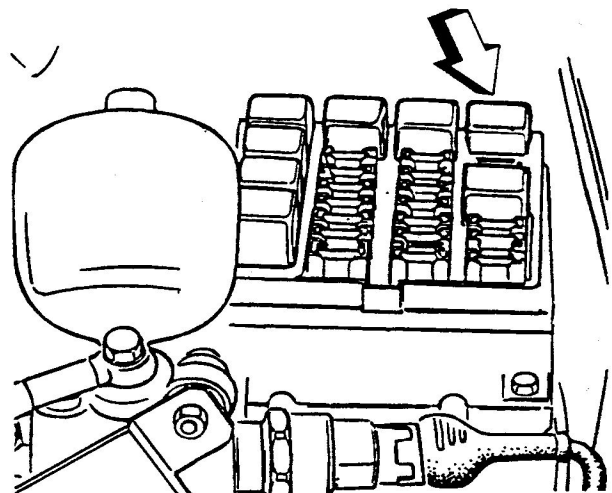


Fig. 2

Die Einführung des neuen Relais verhindert eventuelle elektrische Störungen und somit auch Störungen der Klimaanlage und sichert somit die korrekte Funktion der ECU.